

μ Level

Präzisions-Neigungsmess-System

Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung – Deutsch

μLevel Neigungsmess-System (BG 840100)

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres μLevel, dem einfachsten Neigungsmess-System mit 1 μm/m Auflösung. Bitte nehmen Sie sich vor Inbetriebnahme Ihres Systems einen Moment Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen. Bitte sichern Sie sich darüber hinaus Ihre Garantieansprüche und Updates, indem Sie die beigelegte Registrierungs- und Garantiekarte ausfüllen und an Status Pro zurücksenden.



Bitte beachten Sie, dass sich die Bedienungsanleitung ändern kann, wenn sich an dem Produkt etwas ändert oder Verbesserungen eingepflegt worden sind. Um sicher zu stellen, dass Sie eine Bedienungsanleitung in der aktuellen Version in Händen halten, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.statuspro.de.



Lieferumfang des Systems:

- 1 x BT 840100 μLevel einzeln
- 1 x BT 840110 Koffer für μLevel
- 1 x BT 840120 Schaumstoffeinlage für μLevel Koffer
- 1 x BT 840170 Optional: Software Smartlevel Pro + Kabelsatz

Bitte versichern Sie sich, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.

Inhalt

| | |
|--|---|
| 1. EINFÜHRUNG | 4 |
| 2. SICHERHEITSHINWEISE | 4 |
| 2.1 Konformität | 4 |
| 2.2 Hinweis zu Batterien / Akkumulatoren | 5 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 2.3 | Pflege und Wartung | 5 |
| 2.4 | Kalibrierung | 6 |
| 2.5 | Haftungsausschluss | 6 |
| 3. | INBETRIEBNAHME | 7 |
| 3.1 | Batterien / Akkus | 7 |
| 3.2 | Bedienelemente | 7 |
| 3.3 | Display | 8 |
| 4. | MESSUNGEN | 11 |
| 4.1 | Ablezen der Anzeige | 11 |
| 4.2 | Kalibrierung vor der Messung | 12 |
| 4.3 | Geradheitsmessung | 12 |
| 4.4 | Technische Daten | 16 |
| 5. | LEVEL ANDROID-SOFTWARE (OPTIONAL) | 17 |
| 5.1 | Software-Installation | 17 |
| 5.2 | Hauptmenü | 17 |
| 5.3 | Toolbox | 18 |
| 5.3.1 | µLevel verbinden | 18 |
| 5.3.2 | Einstellungen | 20 |
| 5.4 | Live-Werteanzeige | 20 |
| 5.4.1 | Neigungsrichtung | 21 |
| 5.4.2 | Nullung | 21 |
| 5.4.3 | Differential- und Rechtwinkligkeitsmessung | 21 |
| 5.4.4 | Anzeigenübertragung des µLevel | 22 |
| 5.5 | Datenerfassung | 22 |
| 5.5.1 | Messwertstabilität | 23 |
| 5.5.2 | Datenerfassung | 23 |
| 5.5.3 | Speichern und exportieren | 24 |
| 5.5.4 | Beenden der Software | 24 |
| 6. | SMARTLEVEL PRO SOFTWARE (OPTIONAL) | 25 |
| 6.1 | Symbolerklärung | 26 |
| 6.2 | Geradheitsmessung | 27 |
| 6.3 | Parallelitätsmessung | 30 |
| 6.4 | Ebenheitsmessung | 32 |

1. Einführung

Das Neigungsmess-System μLevel wird in Fernost unter der Qualitätsnorm ISO 9001 seit 1993 produziert. Durch ständige Weiterentwicklungen ist ein hochpräzises Mess-System entstanden, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Eine hohe Fertigungsqualität in Verbindung mit modernster Sensorik garantiert ein hervorragendes Messsystem zur Vermessung von Geradheiten und Ebenheiten. Der Haupteinsatzzweck ist hier die Vermessung von Werkzeugmaschinen und Messmaschinen. Das μLevel System ist mit und ohne Bluetooth-Datenübertragung erhältlich. Das Grundsystem kann zu einem späteren Zeitpunkt auch nachgerüstet werden. Die Systeme sind speziell für den Einsatz von Präzisionsmessungen kleiner Winkel geeignet. Die gekapselte Messzelle erlaubt auch Messungen unter schwierigen Umweltbedingungen.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Konformität

Neigungsmessgerät ohne Bluetooth:

| | |
|----------------------------|--|
| Name / Charge: | BG 840100, SP μLevel 10 / Charge 2015-2016 |
| EMC: | Richtlinie 2004/108/EC, EN 61326-1:2013 |
| Gesundheit und Sicherheit: | EN 62479, EN 60950-1, IEC 60950-1 |

Neigungsmessgerät mit Bluetooth:

| | |
|----------------------------|--|
| Name / Charge: | BG 840100/1, SP μLevel 20 / Charge 12.2016-52.2016 |
| Bluetooth: | R&TTE Richtlinie 1999/5/EC, EN 300328 |
| EMC: | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-2 |
| Gesundheit und Sicherheit: | EN 62479, EN 60950-1, IEC 60950-1 |

2.2 Hinweis zu Batterien / Akkumulatoren

Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten die Batterien/Akkus entfernt werden. Somit wird ein Auslaufen, das Zerstören der Batterien/Akkus und damit eine Beschädigung des Gerätes vermieden.

Beachten Sie die Hinweise des Ladegerätes für die Dauer eines Ladezyklus und Erhaltungsladung.

Akkumulatoren haben, bei vorschriftsmäßiger Benutzung, eine mittlere Lebenszeit von ca. 1.000 Ladezyklen. Danach, aber auch schon vorher, kann es zu Kapazitätseinbußen kommen. Tauschen Sie die Akkumulatoren aus, wenn die Kapazität der Akkumulatoren (kürzere Betriebsdauer) immer geringer wird.



Gefahr!

Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!). Keine unterschiedlichen Batterien/Akkumulatoren einsetzen.

Verwenden Sie immer nur eine Sorte des jeweiligen Typs! Niemals alte und neue Batterien/Akkumulatoren gemeinsam verwenden.



Hinweis

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz! Leere Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehören nicht in den Hausmüll. Sie können bei der Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei den zuständigen Stellen!

2.3 Pflege und Wartung

Ihr μ Level System ist auf hohe industrielle Beanspruchung ausgerichtet. Das Gehäuse besteht aus schlagzähem Kunststoff in Verbindung mit einer stabilen Prismenaufgabe. Benutzen Sie ein weiches, geeignetes Reinigungstuch für das Display und Vermeiden Sie Kratzer. Achten Sie hier vor allem auf die Präzisionsauflagen!

2.4 Kalibrierung

Der μLevel wird bei jeder Benutzung durch den Anwender kalibriert. Eine Kalibrierung des „Ur-0“ beziehungsweise eine Kalibrierung der Winkelanzeige kann nur durch Status Pro erfolgen. Die Überprüfung sollte im Abstand von einem Jahr wiederholt werden.

Hinweise zur Reparatur / Kalibrierung

- 1) Legen Sie einen Brief oder Zettel zu Ihrem μLevel, der Sie als Eigentümer dieses Gerätes identifiziert. Geben Sie einen Ansprechpartner für Rückfragen an und eine Empfängeradresse für die Rücksendung.
- 2) Beschreiben Sie kurz den gewünschten Vorgang (Kalibrierung oder z.B. eine Fehlerbeschreibung). Bitte schreiben Sie dazu, falls zunächst ein Kostenvoranschlag erstellt werden soll, wenn Arbeiten durchgeführt werden, welche nicht in den Garantieanspruch fallen.
- 3) Verpacken Sie das Gerät sehr sorgfältig, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden. Nutzen Sie möglichst den Originalkoffer und verpacken Sie diesen in einen Karton.



Hinweis

Um im Kundendienstfall die Identifizierung Ihres Gerätes zu erleichtern, immer die Seriennummer vom Typenschild angeben. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Wartungs- und Reparaturarbeiten Dritter entstanden sind.

2.5 Haftungsausschluss

Die Status Pro GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstanden sind. Zur sachgerechten Verwendung gehört auch die Kenntnis des vorliegenden Handbuches. Beachten Sie deshalb die Anweisungen in diesem Handbuch und in den technischen Unterlagen der Messgeräte genau. Für Fehler, die auf Nichtbeachten der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

3. Inbetriebnahme

3.1 Batterien / Akkus

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung unterhalb des Griffes.
2. Legen Sie 4 „AA“-Batterien oder Akkus wie rechts im Bild ein.
Ein weiteres Bild befindet sich in dem Batterieschacht selbst.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung und schalten Sie das System an.
Wenn das Batteriesymbol in der Anzeige blinkt, sollten die Batterien ersetzt werden.



Beachten Sie bitte folgende Hinweise zu den Batterien / Akkus:



- Mischen Sie niemals „alte“ mit neuen Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das System lange nicht benutzen.
- Es können „AA“-Batterien oder Akkus benutzt werden.

3.2 Bedienelemente

- 1 „Touch-Pad“-Sensortasten
- 2 Display
- 3 Handgriff
- 4 EIN-/AUS-Schalter
- 5 Kabelanschluss
- 6 Batteriefach
- 7 Prismen-Basis
- 8 Gehäuse
- 9 Einstellen des Ursprungszustandes



3.3 Display

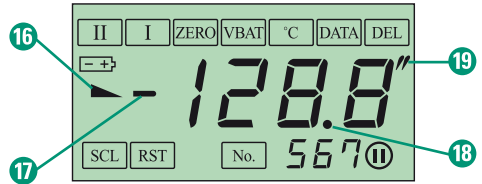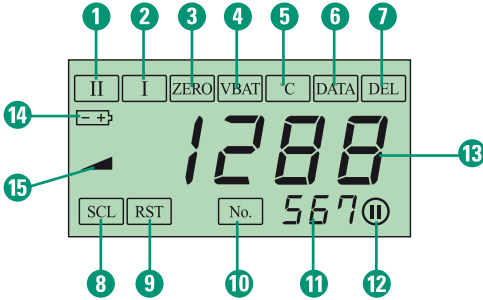

- 1 Messung mit 1 μm/m Auflösung
- 2 Messung mit 10 μm/m Auflösung
- 3 „Nullung“ (vor Ort Kalibrierung)
- 4 Spannungsanzeige der Batterie
- 5 Temperaturanzeige
- 6 Gespeicherte Messdaten auslesen
- 7 Gespeicherte Messdaten löschen
- 8 Messbereich kalibrieren
- 9 Ursprungszustand wiederherstellen
- 10 Gespeicherte Messung wurde aufgerufen

- 11 Nummer der Messung
- 12 Letztes Ergebnis
- 13 Messwert
- 14 Blinkendes Symbol: Batterie schwach
- 15 Neigungsdarstellung (rechte Seite höher)
- 16 Neigungsdarstellung (linke Seite höher)
- 17 Vorzeichen des Messwertes
- 18 Dezimalpunkt
- 19 Gewählte Einheit

Einschalten des Systems:

Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter. Das Display wird nun einen Wert in $\mu\text{m}/\text{m}$ auf dem Display anzeigen:



Anzeige in mm



Anzeige in mil / inch

Umschaltung mit Hilfe der Taste **U U** (Unit).


Lassen Sie sich zuerst die aktuelle Batteriespannung anzeigen.

Mit Hilfe der Taste **M** (right arrow) oder **M** (left arrow) gelangen Sie zur Spannungsanzeige.



Wenn die Spannung unter 4,5V liegt, sollten die Batterien gewechselt werden. Ein Betrieb mit Akkus ist auch möglich.


Bei Unterspannung erscheint eine Warnung im Display:

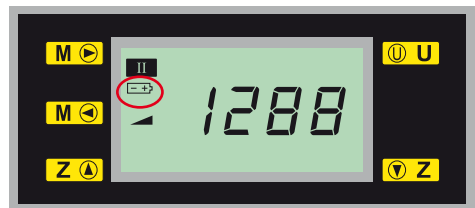

Wählen Sie nun mit den Tasten **M** (right arrow) oder **M** (left arrow) die gewünschte Funktion aus.

Im Modus II ist die Auflösung mit 1 μm/m am höchsten. Die Anzeige kann dann wie folgt aussehen:

Mit dieser Einstellung wird die Ebenheit und Geradheit gemessen mit der Präzision „00“

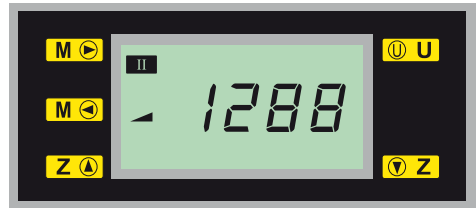

Falls die hohe Auflösung nicht benötigt wird, kann durch einen einfachen Druck auf die **M** (right arrow) Taste die Auflösung wieder auf 0,01 mm/m gesetzt werden.


Nach dem Einschaltvorgang muss man dem Mess-System Zeit geben, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen. Bei exakten Vermessungen sollte sich das System einige Stunden an die aktuelle Umgebungstemperatur anpassen können. Eine Hilfe ist hier die Anzeige der aktuellen Temperatur im Display.



Daten im System speichern:

Das System kann intern bis zu 999 Messdaten speichern. Das Auslösen der Speicherung erfolgt mit Hilfe der beiliegenden Fernbedienung. Um Daten wieder abzurufen können, gehen Sie mit den Tasten **M** (right arrow) oder **M** (left arrow) zum Menüpunkt „DATA“.

Mit den Tasten **Z** (up arrow) und **Z** (down arrow) können die Messungen der Reihe nach wieder aufgerufen werden. Die aktuelle Nummer der Messung erscheint hierbei unten rechts. Mit Hilfe der Delete-Taste (Fernbedienung) können die Messungen einzeln gelöscht werden. Weiterhin können durch Anwahl des Menüpunktes „del“ und zweimaliges Drücken der Taste **Z** (down arrow) alle Messungen gelöscht werden.

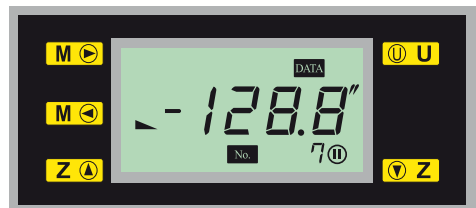

4. Messungen

Folgende Punkte sollten beachtet werden, bevor eine exakte Messung durchgeführt wird:

 

1. Das System muss eine konstante Temperatur haben. Optimalerweise sollte es sich mind. 4 Stunden lang in der Arbeitsumgebung befinden.
2. Das System sollte mind. 30 Minuten vor der Benutzung eingeschaltet werden.
3. Die zu vermessende Fläche / Gerade muss schwingungsfrei und steif genug für die Messung sein.
4. Die Arbeitstemperatur beträgt $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, Luftfeuchte nicht mehr als 75%. Die Temperatur sollte sich nicht mehr als $1^{\circ}\text{C}/\text{Stunde}$ ändern.
5. Die zu messenden Oberflächen sollten schmutz- und staubfrei sein.
6. Das System sollte optimalerweise immer zum nächsten Messpunkt „geschoben“ werden.
7. Steinoberflächen können Feuchtigkeit aufnehmen, die sich in einer welligen Oberfläche bemerkbar macht. Das Messobjekt sollte daher von der Luftfeuchte her angeglichen sein.
8. Sonneneinstrahlung auf das Messobjekt ist auf jeden Fall zu vermeiden, da sich die Geometrie der Maschine ändert (1°C Änderung ergibt eine Längenänderung von $0,01\text{ mm}$ bei 1 m Länge!).
9. Das System darf nur am Griff angefasst werden. Ein Anfassen an der Auflagefläche kann eine Erwärmung des Systems zur Folge haben und die Messung beeinträchtigen.

4.1 Ablesen der Anzeige

Ein Digit der Anzeige bedeutet bei der gewählten Auflösung (II) $1\text{ }\mu\text{m}/\text{m}$.

Beispiel:

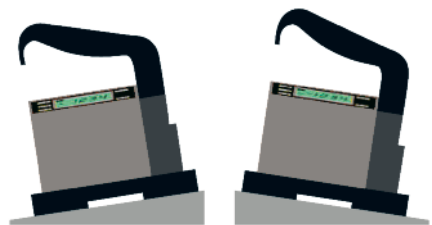

- 0000 Der μLevel wurde genullt oder ein „relatives Null“ ausgewählt
- 1288 bedeutet eine Steigung von $1288\text{ }\mu\text{m}/\text{m}$
Das Symbol davor und das +- zeigt die Richtung der Steigung an.



Bei einer Anzeige von über ± 2000 blinkt die Anzeige und zeigt damit den nicht mehr kalibrierten Bereich des Instrumentes an. Der maximal angezeigte Wert ist 9999.

4.2 Kalibrierung vor der Messung



Kalibrierung vor der Messung mit Bezug auf „0“:

1. Setzen Sie den μLevel auf eine annähernd ebene Oberfläche und markieren Sie die Position.
2. Wählen Sie mit den Menütasten die Funktion „Zero“ und warten Sie bis die Anzeige sich nicht mehr ändert.
3. Drücken Sie nun die Taste .
4. Drehen Sie den μLevel um 180° herum (optimalerweise nur über die Oberfläche schieben) und warten Sie bis die Werte stabil sind.
5. Drücken Sie nun die Taste .

Im System werden nun beide gemessenen Werte aufgenommen und $(a1-a2) / 2$ berechnet. Anschließend werden diese im Display angezeigt.

Das System sollte nun in beiden Lagen denselben Wert anzeigen.

Kalibrierung vor der Messung mit Bezug auf die Arbeitsoberfläche:

1. Setzen Sie den μLevel auf die zu messende Oberfläche.
2. Wählen Sie mit den Menütasten die Funktion „Zero“ und warten Sie bis die Anzeige sich nicht mehr ändert.
3. Drücken Sie nun die Taste .
4. Drücken Sie anschließend die Taste .


Im System werden nun beide gemessenen Werte aufgenommen und $(a1-a2) / 2$ berechnet. Anschließend werden diese im Display angezeigt.

Das System ist nun auf die aktuell gemessene Oberfläche „genullt“. Jede Abweichung von dieser Lage wird im Display angezeigt.

4.3 Geradheitsmessung

Mit Hilfe des μLevel können Geradheiten sehr exakt bestimmt werden. Das System misst hier Winkel. Durch die Kenntnis der Messlänge kann hieraus eine Höhendifferenz bestimmt werden.

Durch die Korrelation aller Messungen zueinander entsteht so eine Aneinanderreihung von Winkeln über eine bekannte Messlänge. Hieraus lassen sich nun die Höhendifferenzen berechnen.

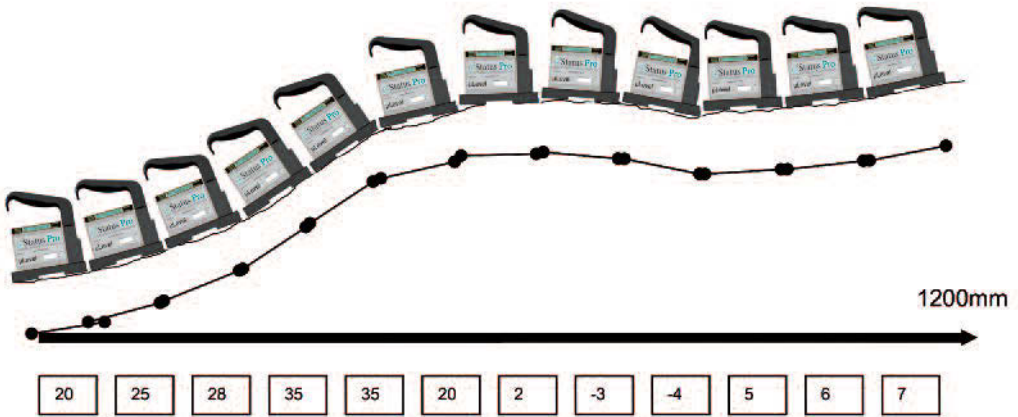

Umrechnung der angezeigten Winkel auf „wahre“ Höhen.

Die Ergebnisse werden in $\mu\text{m}/\text{m}$ angezeigt (Einstellung II).

→ Aus dem gemessenen Winkel und der bekannten Messlänge kann nun die Höhendifferenz zwischen zwei benachbarten Punkten berechnet werden.



Beispiel:


Wenn das Mess-System immer exakt um 100 mm weiter geschoben wird, ergibt sich die folgende Rechnung:

Wert 1 = 20 $\mu\text{m}/\text{m}$ → Höhenunterschied in 1 m Entfernung = 20 μm

→ in 100 mm (Messlänge) = Höhenunterschied $20 \mu\text{m}/10 = 2 \mu\text{m}$

Daraus ergibt sich, dass die vermessene Oberfläche in 100 mm um 2 μm höher ist als am Ausgangspunkt.

Wenn man also nun alle Ergebnisse durch die Messlänge teilt ergibt sich folgendes Bild:

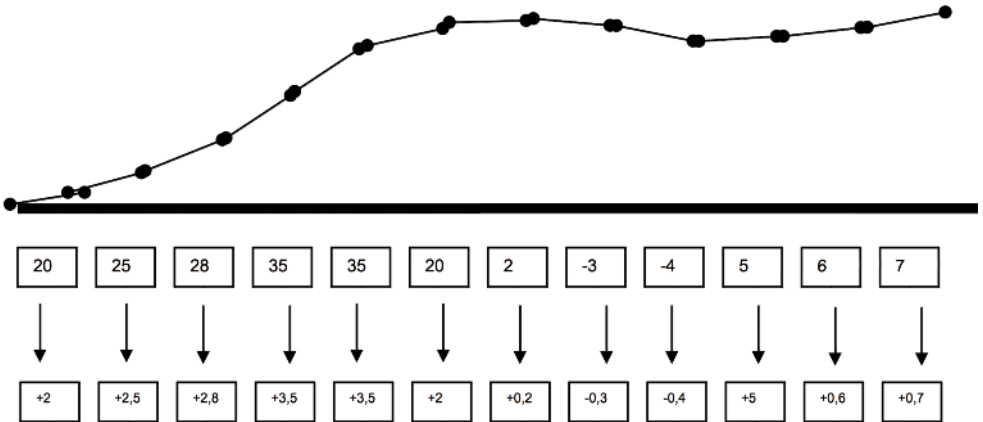


Diese Werte beziehen sich immer auf relative Unterschiede. Bei dieser so genannten Inkrementalmessung baut also jedes Ergebnis auf dem zuvor gemessenen auf!

Um nun die absoluten Höhen zu erhalten, müssen die Ergebnisse addiert werden.

Aus dem obigen Beispiel ergibt sich somit:

- Höhe nach 100 mm = 2 μm
 - Höhe nach 200 mm = 2 μm + 2,5 μm = 4,5 μm
 - Höhe nach 300 mm = 2 μm + 2,5 μm + 2,8 μm = 7,3 μm
- usw.

Daraus ergibt sich das folgende Bild:

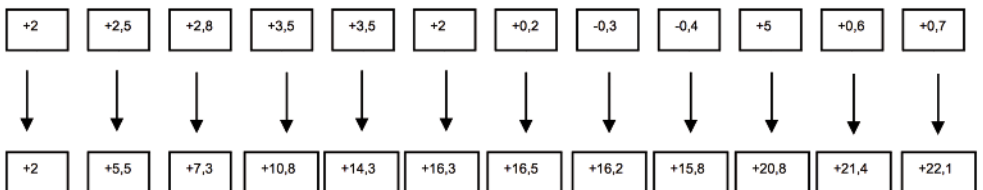

Diese Werte geben nun die „wahren Höhen“ der einzelnen Messpunkte an! Die Messlänge kann frei bestimmt werden. Der μLevel kann auch auf einen Messbalken gesetzt werden, um so eine längere Basis zu haben.

Je kürzer die Messlänge ist (= häufigeres verschieben des Systems), desto mehr Stützpunkte werden gemessen, desto genauer ist das Bild der Oberfläche.

Die Auswertung der Geradheitsmessung kann auf verschiedene Arten erfolgen:

1. Handaufzeichnung der Werte und manuelle Berechnung (Alternative z.B. Excel).
2. Speichern der Werte im System (mit der beigefügten Fernbedienung können die Werte gespeichert werden).
3. Anschluss an einen PC über Kabel oder Bluetooth.

Handaufzeichnung:

Die gemessenen Winkelwerte werden auf ein Blatt notiert. Anschließend wird wie im obigen Beispiel die Höhe der einzelnen Messpunkte berechnet und auf ein Millimeterpapier aufgezeichnet.

Speichern der Werte im System:



Die mitgelieferte Fernbedienung wird an das System angeschlossen. Das System wird auf den ersten Messpunkt gesetzt und die Messung mit der grünen Taste (save) gespeichert.

Im Display wird nun unten rechts die Nummer der aktuellen Messung angezeigt. Falls versehentlich eine Messung zweimal gespeichert wurde, kann diese mit der roten Taste (delete) gelöscht werden.

Die komplette Messung kann anschließend im Menüpunkt „data“ angesehen werden. (siehe auch „Daten im System speichern“ auf Seite 10).

Anschluss an einen PC über Kabel oder Bluetooth:

Der μLevel kann über das Kabel direkt an einen PC angeschlossen werden und die Ergebnisse mit Hilfe der optionalen Software SmartLevel Pro ausgewertet werden. Optional können Sie eine Bluetooth-Verbindung wählen.



4.4 Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Erfassungsbereich: | 0 ~ $\pm 9999 \mu\text{m/m}$ |
| Messbereich: | 0 ~ $\pm 2000 \mu\text{m/m}$ |
| Auflösung: | Phase I = 0.01 mm/m – Phase II = 0.001 mm/m |
| Messunsicherheit im Messbereich: | $\pm (1 + A \times 2\%)$ |
| | A: Messwert in $\mu\text{m/m}$ |
| Stabilität: | $\leq 6 \mu\text{m} / 4\text{h}$ |
| Wiederholgenauigkeit: | $\leq 1 \mu\text{m/m}$ |
| Stabilisierungszeit: | ≤ 10 Sekunden |
| Zero values error: | $\leq 1 \mu\text{m/m}$ |
| Umgebungsbedingungen: | $(20 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$, Temperaturänderung $\leq 0.5 \text{ }^\circ\text{C/h}$ |
| Stromversorgung: | 4 x AA Batterien oder Akkus |
| Betriebsdauer: | ca. 14 Stunden |
| Maße: | 150 x 47 x 170 mm |
| Basislänge: | 150mm |
| Basisart: | Prisma |
| Gewicht: | 1.3 kg |

5. μ Level Android-Software (optional)

5.1 Software-Installation

Wenn Sie die Software per E-Mail oder über Datenübertragung auf Ihr Gerät übertragen haben, kann es notwendig sein, die Sicherheitseinstellungen des Gerätes anzupassen. In den Einstellungen wählen Sie unter „Anwendungen“ den Eintrag „Unbekannte Quellen“ aus und aktivieren diesen. Sie können nun die .apk-Datei mit der μ Level Software installieren. Wählen Sie dazu die Datei aus und folgen Sie den Installationsanweisungen Ihres Gerätes.



5.2 Hauptmenü



Status Pro

Starten Sie die Software über das μ Level-Symbol auf der Android-Oberfläche.

Es öffnet sich das Programm mit dem Auswahl-Menü:



1

2

3

4

- 1 Live-Werteanzeige
- 2 Datentabelle/Messwertaufnahme
- 3 Toolbox
- 4 Informationen zur Software-Version

5.3 Toolbox



Wechseln Sie im Hauptbildschirm über das Werkzeugsymbol in die Toolbox.




Die ersten beiden Zeilen zeigen die verbundenen Geräte an. Es sind noch keine μLevel mit der Software verbunden.

5.3.1 μLevel verbinden




Drücken Sie 1 Sekunde lang den Bluetooth-Button für das erste μLevel (das μLevel muss eingeschaltet sein).

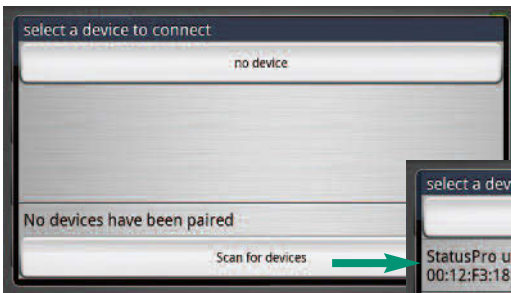

Es erscheint eine Liste mit verfügbaren Geräten.



 
Sind keine Geräte oder nicht die richtigen Geräte in der Liste aufgeführt, drücken Sie den Button „Scan for devices“ und wählen nach erfolgreicher Suche den Eintrag des μLevel in der Liste aus. Das μLevel wird daraufhin mit Ihrem Android-Gerät gekoppelt und an die Stelle gesetzt, an der Sie die Suche gestartet haben.





Um ein zweites Gerät mit der Software zu verbinden, verfahren Sie genauso mit der Position für das zweite Gerät.


Wenn Sie das / die µLevel mit Ihrem Android-Gerät gekoppelt haben, bekommen Sie beide µLevel in der Toolbox angezeigt:

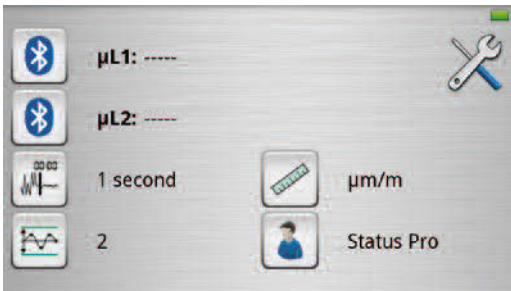

Tippen Sie noch einmal kurz auf das Bluetooth-Symbol des µLevel-Gerätes, das Sie verbinden möchten. Das Symbol wird weiß, wenn verbunden wird, dann rot umrandet, wenn die Verbindung hergestellt wurde.



Wenn beide µLevel verbunden sind, sind die Bluetooth-Buttons beide rot umrandet:

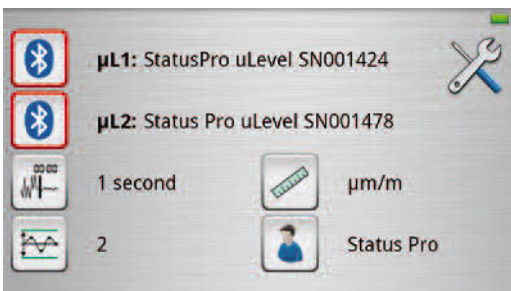

5.3.2 Einstellungen

Die weiteren Einstellungen, die Sie in der Toolbox vornehmen können, sind:



Anzeigenfilter – Durch den Filter wird der angezeigte Messwert gemittelt. Wird beispielsweise eine Mittelungszeit von 3 Sekunden eingestellt, werden Messwerte über 3 Sekunden aufgezeichnet und der Median (Mittelwert ohne Ausreißer) gebildet. Das beruhigt die Anzeige (vorteilhaft bei stark schwankenden Messwerten), macht die Anzeige aber auch sehr träge.



Einheit – Hier kann zwischen $\mu\text{m}/\text{m}$ und mm/m gewählt werden.



Median-Toleranz – Hier kann eingestellt werden, ab welcher Schwankung des Messwertes eine Warnung in der Datenerfassungsfläche ausgegeben wird.



Benutzername – Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Verlassen Sie über die Return-Taste des Android-Gerätes die Toolbox.

5.4 Live-Werteanzeige

 


Wechseln Sie im Hauptbildschirm über das μLevel -Symbol zur Liveanzeige.




5.4.1 Neigungsrichtung

Die Software zeigt Ihnen an, in welche Richtung das μ Level geneigt ist. Neben jeder Messwertanzeige ist eine kleine μ Level-Anzeige mit einem Dreieck, welches die Richtung anzeigt:



5.4.2 Nullung

Sie können beide μ Level über die 0-Taste des ersten μ Level gleichzeitig nullen.

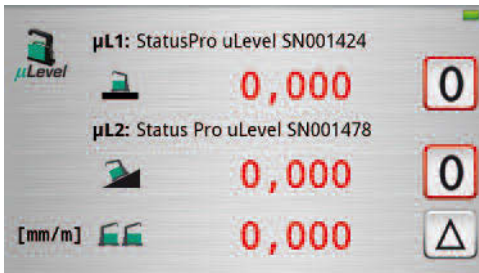

Wenn Sie nur ein Gerät nullen möchten, können Sie die Null des zweiten Gerätes wieder entfernen, indem Sie auf die Null-Taste drücken.

5.4.3 Differential- und Rechtwinkligkeitsmessung

Beim Einsatz von zwei μ Level können Sie zwischen



Differentialmessung (μ L1 - μ L2) und



Rechtwinkligkeitsmessung (resultierende beider Gefälle) wechseln.

Zum Umschalten des Modus drücken Sie auf das Symbol neben der Anzeige in der dritten Zeile:

5.4.4 Anzeigenübertragung des μLevel

Die Messwerte des μLevel werden entsprechend der Anzeigeneinstellung am μLevel Gerät übertragen.

Anzeige II: Die Messwerte werden in der Genauigkeit μ/m angezeigt (in der Anzeige mm/m wird auf 3 Nachkommastellen genau angezeigt).

Anzeige I: Die Messwerte werden in der Genauigkeit 10μ/m angezeigt (in der Anzeige mm/m wird auf 3 Nachkommastellen genau angezeigt).



Befinden Sie sich auf dem μLevel in einer der anderen Anzeigen (ZERO, VBAT, °C, DATA oder DEL) oder wurden am μLevel die Einheiten mit der Taste U umgestellt

(metrisch auf inch), wird in der Software für das Gerät „MODE?“ ausgegeben.

Wechseln Sie dann wieder auf einen der Messmodi I oder II.

5.5 Datenerfassung



Wechseln Sie im Hauptbildschirm über das Datenblattsymbol in die Datenanzeige:



Sie sehen im oberen Kasten die Live-Werte der beiden μLevel Geräte.

5.5.1 Messwertstabilität

Der farbige Balken unter den Werten zeigt die Messwertstabilität an, abhängig von der in den Einstellungen gewählten Median-Toleranz (5.3.2):

Wird das μ Level bewegt, beginnt sich der Balken von rechts nach links rot einzufärben.

Wenn der Messwert stabiler wird, schrumpft der rote Anteil bis der komplett grüne Balken einen stabilen Wert signalisiert.




5.5.2 Datenerfassung



Über den roten Button oben rechts in der Bildschirmecke können Sie Messwerte erfassen.

Die Messwerte werden in tabellarischer Form unter der Live-Anzeige angezeigt.

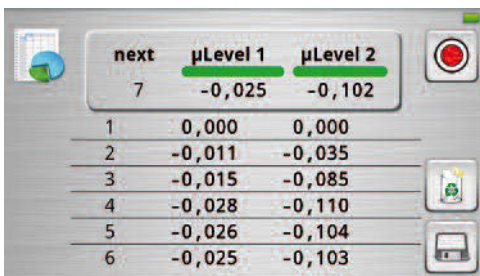

| | next | μ Level 1 | μ Level 2 |
|---|--------|---------------|---------------|
| | 7 | -0,025 | -0,102 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | -0,011 | -0,035 | |
| 3 | -0,015 | -0,085 | |
| 4 | -0,028 | -0,110 | |
| 5 | -0,026 | -0,104 | |
| 6 | -0,025 | -0,103 | |

Im Kasten neben den Live-Anzeigen steht, welcher Messwert als nächstes aufgenommen wird.



Über das Mülleimer-Symbol kann die aktuelle Liste gelöscht werden.


5.5.3 Speichern und exportieren



Das Disketten-Symbol ermöglicht eine Speicherung der aufgenommenen Messwerttabelle.

Die Daten werden im csv-Format (comma seperated values) exportiert, sodass sie in einem Tabellenverarbeitungsprogramm wie z.B. Excel weiter bearbeitet werden können.


Die Exporte werden einheitlich mit Datum und Export-Uhrzeit versehen, sodass sie später eindeutig identifiziert werden können. Bei Bedarf kann auch ein freier Name vergeben werden.

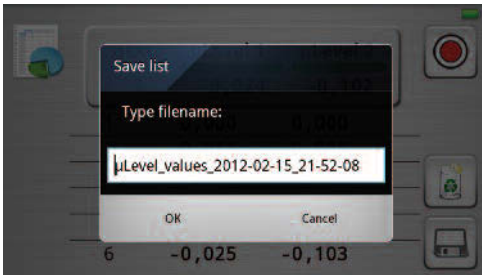

Die Messwerte werden auf dem Android-Gerät in folgendem Ordner gespeichert:

Sdcard/download/Status Pro μLevel

5.5.4 Beenden der Software

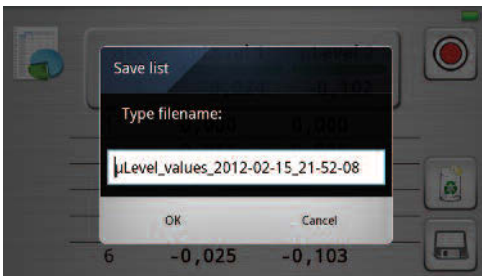

Wenn Sie auf Ihrem Android-Gerät im Hauptbildschirm die Return-Taste betätigen, werden Sie gefragt, ob Sie auch die Bluetoothverbindungen trennen oder die Verbindungen beibehalten möchten, um bei erneutem Start der Software sofort weiterarbeiten zu können.

Wenn Sie an Ihrem Androidgerät die Menütaste drücken, wird wie bei anderen Anwendungen die Anwendung nur minimiert und läuft im Hintergrund mit bestehenden Verbindungen weiter.

6. SmartLevel Pro Software (optional)

- Zur Bedienung der Software sollten Grundkenntnisse im Umgang mit PCs und Windows vorhanden sein.
- Zur Inbetriebnahme des Messsystems mit Bluetooth-Schnittstelle und der SmartLevel-Software für Windows-basierte Systeme muss das μ Level zuerst mit dem PC/Laptop über Bluetooth verbunden werden.
- Dazu öffnen Sie den Windows-Bluetooth-Manager (Windows XP: Startbutton/Verbinden mit/Bluetooth-Netzwerkverbindung/ Schaltfläche „Hinzufügen“; Windows 7: Startbutton/Geräte und Drucker/Schaltfläche „Gerät hinzufügen“)
- Nun suchen Sie das μ Level bei aktivierter Bluetooth-Schnittstelle Ihres PC/Laptop durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche („Hinzufügen“ bzw. „Gerät hinzufügen“). Der Suchvorgang kann etwas dauern. Sie bekommen die neu gefundenen Geräte angezeigt. Dort wählen Sie das entsprechende μ Level anhand der Serien-Nummer aus und fügen es hinzu. Bei der Abfrage des Hauptschlüssels geben Sie 0000 als Hauptschlüssel ein.
- Notieren Sie sich die Seriennummer und den ausgehenden COM-Port. Er wird einmalig bei der Konfiguration des μ Levels in der SmartLevel-Software benötigt.
- Nun installieren Sie die SmartLevel-Software und schließen den mitgelieferten USB-Dongle an einen freien USB-Port Ihres PC/Laptops an. Danach starten Sie die SmartLevel-Software und öffnen den Menüpunkt „Setup Level Device“ unter dem Pulldown-Menü [O]Option. Hier aktivieren Sie (falls noch nicht aktiv) die Bluetooth-Verbindung zum μ Level (falls Sie zwei Geräte benutzen, beide Bluetooth-Verbindungen aktivieren, ansonsten „Diff“ deaktivieren/deaktiviert lassen). In „Level Type“ wählen Sie jeweils WL11 aus und unter Port den ausgehenden COM-Port, welchen Sie sich notiert haben. Nach Anklicken von „Test“ werden die aktuellen Messwerte im blau-weißen Display angezeigt und die blaue LED am μ Level zeigt die Verbindung zu Ihrem PC/Laptop.
- Unter [O]Optionen/Customer/Reiter Language können Sie die Sprache auch auf Deutsch einstellen.
- Schließen Sie das Fenster mit OK und beginnen Sie Ihre Messaufgabe.

Das folgende Bild zeigt sich:



Durch Berührung der Icons wird eine interaktive Hilfe angezeigt.
Um nun eine Messung durchzuführen, wird die gewünschte Messart ausgewählt.

6.1 Symbolerklärung



Geradheitsmessung



Parallelität zweier Führungen



Vergleich zweier gemessener Geraden



Parallelität zweier Führungen mit Bezug untereinander (geschlossen)




Ebenheit mit Diagonalmessung (auch Union Jack oder Umschlag genannt)



Ebenheit mit Gittermessung


6.2 Geradheitsmessung

Nach der Auswahl der gewünschten Messung ergibt sich das folgende Bild:

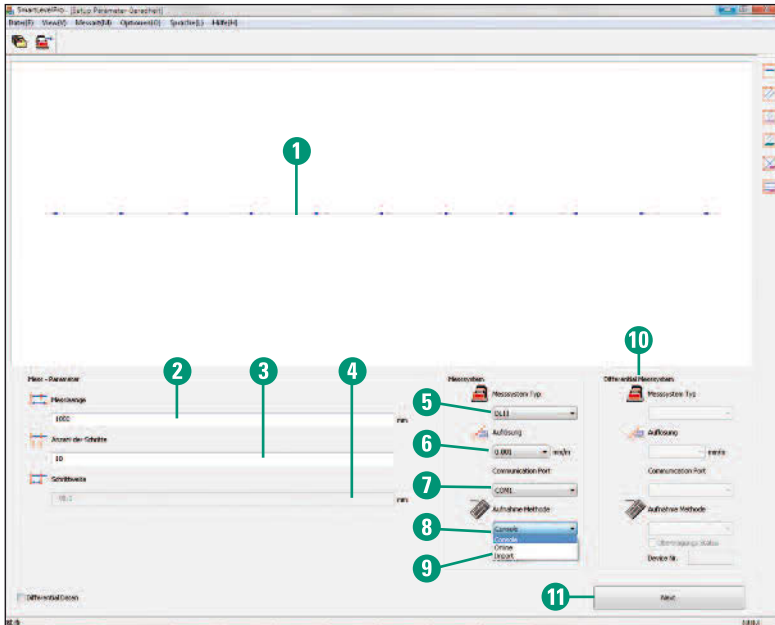


- 1 Darstellung der zu messenden Geraden
- 2 Eingabe der Messlänge
- 3 Anzahl der Schritte
- 4 Resultierende Schrittweite (ergibt sich aus der Messlänge / Anzahl der Schritte).
Es wird immer von einem nicht messbaren Rand von 10 mm ausgegangen!
- 5 Auswahl des Mess-Systems (hier wird DL11 gewählt!)
- 6 Auswahl der gewünschten Auflösung (meist 0,001 mm/m)
- 7 Auswahl des COM-Ports
- 8 Auswahl der Eingabemethode. Hier kann zwischen einer direkten Übertragung (online via Kabel oder Bluetooth), einer Eingabe über die Tastatur (Console) oder ein Import von gespeicherten Daten aus dem μ Level gewählt werden.
- 9 Die Auswahlkästchen für den Übertragungsstatus und „device Nr.“ haben keine Bedeutung für das verwendete μ Level System.
- 10 Dateneingabe für ein evtl. vorhandenes Differentialmess-System
- 11 Aufbereitung der Messung → Durchführung der Messung

Alle Messergebnisse werden entsprechend der Grafik aufgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Griff immer in Richtung „nächster Messpunkt“ zeigt!

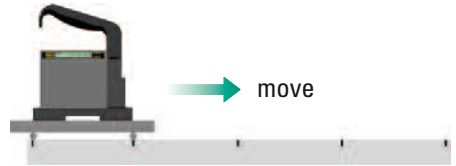


Darstellung der Messwerte:

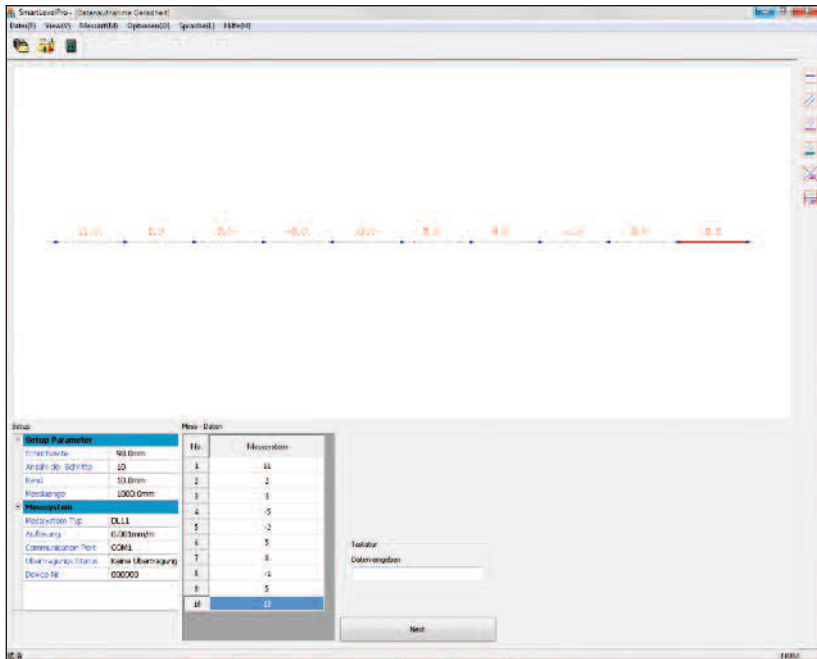


- ① Grafische Darstellung der zu messenden Geraden mit der aktuellen Position (rot)
- ② Eingegebene Parameter für die Messung
- ③ Nummer der Messung und aufgenommener Winkel
- ④ Nach Aufnahme aller Werte kann die Geradheit berechnet werden (Next)

Darstellung der Auswertung:

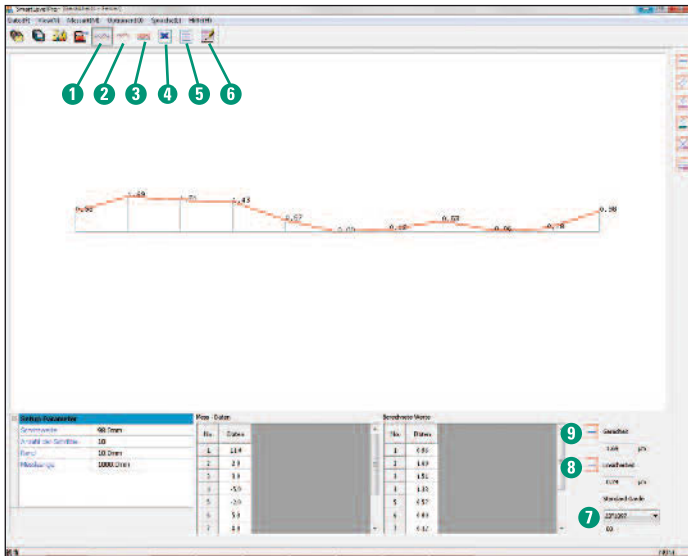

- ❶ Auswahl „gleicher Anfangs- und Endpunkt“. Wenn diese Option gewählt wird, sind die beiden Endpunkte auf dem gleichen Niveau und der tiefste Punkt liegt auf „0“
- ❷ Auswahl „Ausgleichsgerade“. Wenn dieses Option gewählt wird, erstellt das Programm automatisch eine Ausgleichsgerade durch alle Messpunkte. Auch hier wird der tiefste Punkt als „0“ gesetzt
- ❸ Auswahl nach ISO 1101: Bei einer Geradheitsmessung werden nach der ISO 2 parallele Geraden an die entstandenen Messpunkte angelegt, die alle Messungen einschließen. Der Abstand dieser Geraden ist dann die Abweichung nach ISO 1101

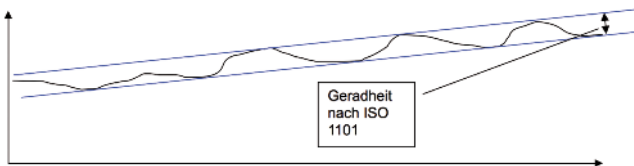

- ❹ Export der Daten und öffnen der Datei mit Excel (je nach Excel-Einstellung muss der Dezimalpunkt durch ein Komma ersetzt werden). Hier können frei Grafiken oder Berichte erstellt werden
- ❺ Export der Daten in eine Textdatei. Hier können die Daten direkt in eine Textdatei geschrieben werden


- 6 Reporterstellung
- 7 Standard Gerade
- 8 Messunsicherheit (ergibt sich aus der Anzahl der durchgeführten Messungen und der Messlänge / je geringer die Messlänge ist, desto höher ist die Genauigkeit)
- 9 Geradheit der gemessenen Geraden je nach Auswahl der Auswertemethode

Datei speichern:

Unter dem Punkt „Datei“ kann die aktuelle Messung gespeichert werden. Es öffnet sich ein Eingabebildschirm, in dem Daten zur Maschine eingegeben werden können. Danach kann gespeichert werden und ein Dateiname eingegeben werden.

6.3 Parallelitätsmessung


Darstellung der Messwerte:

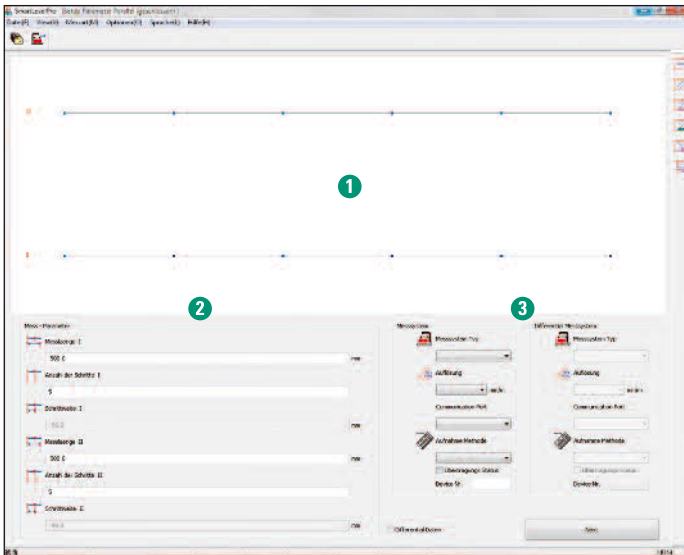

Die Eingaben sind analog der Geradheitsmessung.

- 1 Grafische Darstellung der Messung
- 2 Eingabe der Daten für die beiden Geraden
- 3 Eingabe der Daten für das Mess-System

Darstellung der Auswertung:

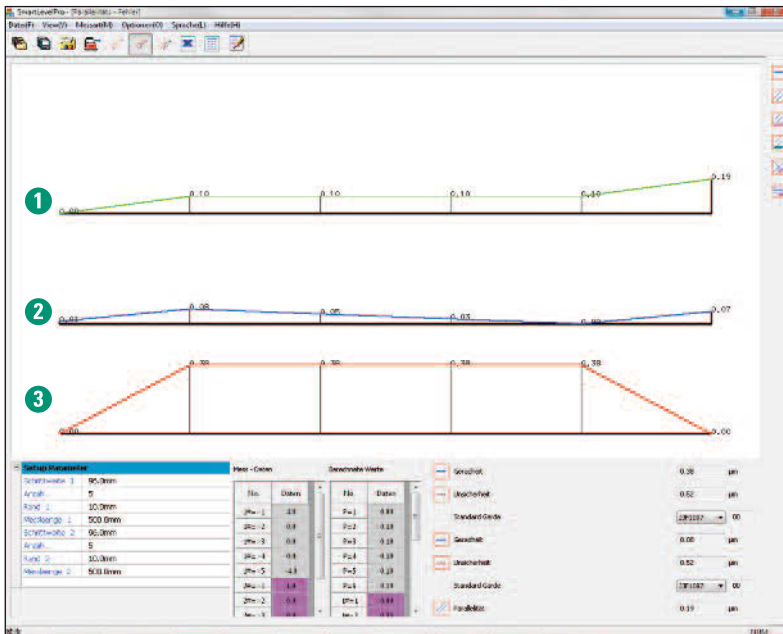


- ① Grafische Darstellung der Differenz zwischen beiden gemessenen Geraden
- ② Grafische Darstellung der 1. Geraden
- ③ Grafische Darstellung der 2. Geraden

Vergleich zweier Geraden:

Der Vergleich zweier Geraden hat die gleiche Funktion wie die Messung der direkten Parallelität. Hierbei können zwei beliebig aufgenommene Geraden miteinander verglichen werden. Die gespeicherten Dateien werden aufgerufen und anschließend ergibt sich das gleiche Bild wie bei der direkten Vergleichsmessung.

Parallelität nach JIF1097:

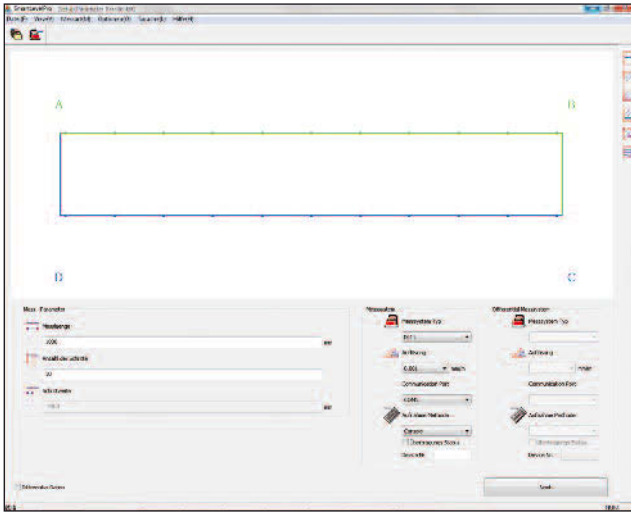

Hier werden zwei Führungsbahnen nach der asiatischen Norm JIF1097 miteinander verglichen. Die Eingabe geschieht analog zur Geradheitsmessung oder Parallelitätsmessung.


6.4 Ebenheitsmessung

Bei der Ebenheitsmessung wird ein Gitter aufgenommen. Somit ist die Winkellage zwischen allen Messpunkten bekannt und es können die realen Höhen berechnet werden.

Der Schließfehler:

Bei der Messung wird mit einer Überbestimmung der Messung gearbeitet. Das bedeutet, dass mehr Messungen aufgenommen werden als für die Auswertung erforderlich sind. Wenn man nun an einem spezifischen Punkt die inkrementellen Werte miteinander vergleicht, ergibt sich meist ein Unterschied.

Beispiel:

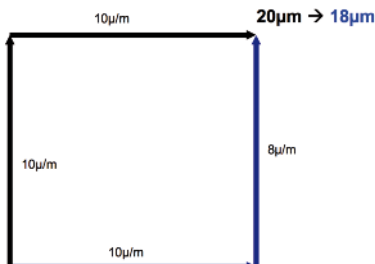

Wenn man den „schwarzen“ Weg verfolgt, ist der Punkt oben rechts um 20 μm (Strecke 1 m) höher als der Punkt unten links.

Verfolgt man den „blauen“ Weg, ist der Punkt aber nur um 18 μm höher


→ Dieser Fehler ist der so genannte „Schließfehler“.

Der Schließfehler gibt unter anderem einen guten Hinweis auf die Messgenauigkeit. Je kleiner der Schließfehler ist desto akkurater wurde gearbeitet.

Union Jack / Umschlag


Diese Art der Messung bietet die höchste Überbestimmung der Messpunkte an.

Die Dateneingabe erfolgt analog zu den bereits beschriebenen Messungen.

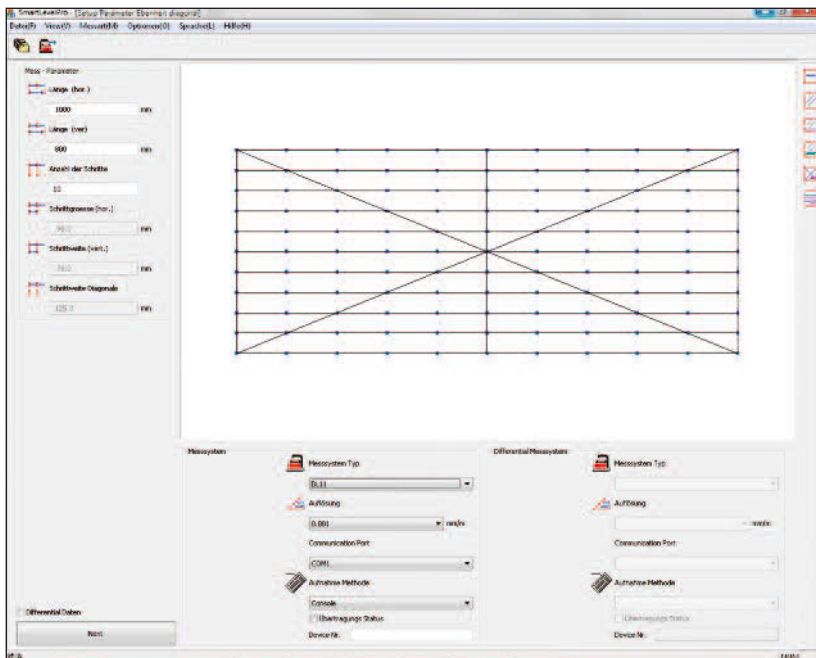


Durchführung der Messung:

Der rote Balken in der Grafik gibt immer den aktuellen Messpunkt an. Hier ist es wichtig, den μLevel immer so aufzusetzen, dass der geschlossene Griff (Batteriefach) in Richtung der nächsten Messung zeigt.

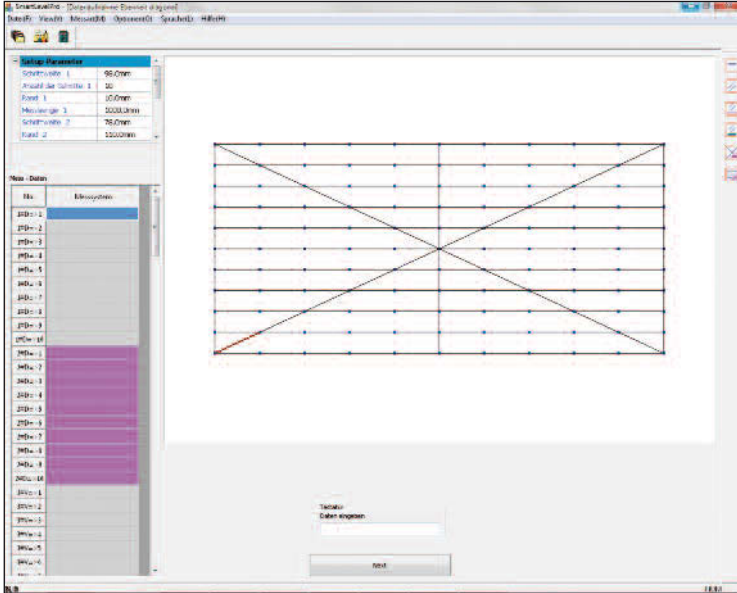

Auswertung der Union Jack Messung:

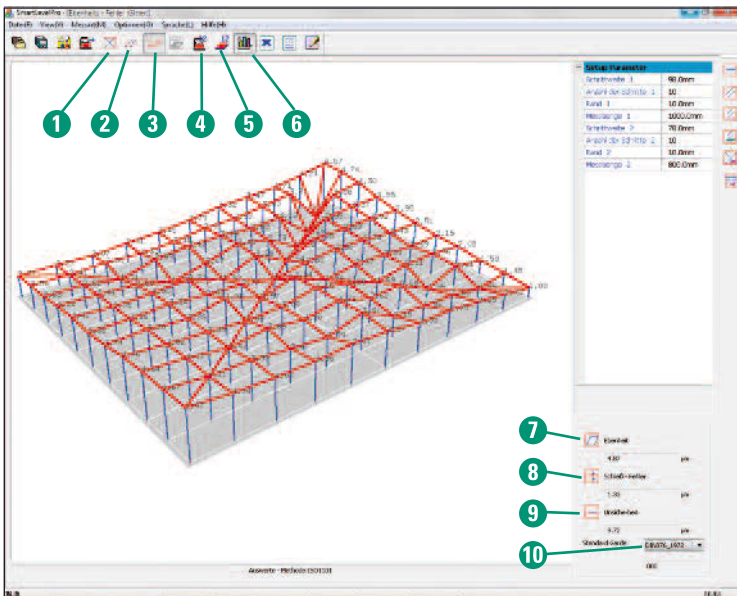

Die Auswertung zeigt nun ein Gitter mit den aufgenommenen Messdaten an.

- ① Auswertung der Daten
- ② Best-Fit-Ebene mit einem Nullpunkt
- ③ Alle Punkte zwischen zwei parallelen Ebenen (ISO 1101)
- ④ Anzeige der aufgenommenen Winkel
- ⑤ Anzeige der berechneten Höhen
- ⑥ Grafische Anzeige
- ⑦ Ebenheit der gemessenen Fläche nach der gewählten Auswertemethode
- ⑧ Schließfehler
- ⑨ Messunsicherheit (theoretisch)
- ⑩ Auswahl der Norm

Weiterhin kann die angezeigte Grafik bearbeitet werden:


Shift-Taste + linke Maustaste + Maus rechts/links → vergrößern oder verkleinern

STRG-Taste + linke Maustaste → Grafik drehen

Shift + STRG + linke Maustaste → Grafik verschieben

Gittermessung:

Die Gittermessung ähnelt der Union-Jack-Messung. Die Überbestimmung der Messpunkte ist hier geringer. Da hier weniger Messungen zum Ziel führen, wird diese Messmethode häufig angewandt. Die Eingaben sind ähnlich der Eingaben bei der Union-Jack-Messung.

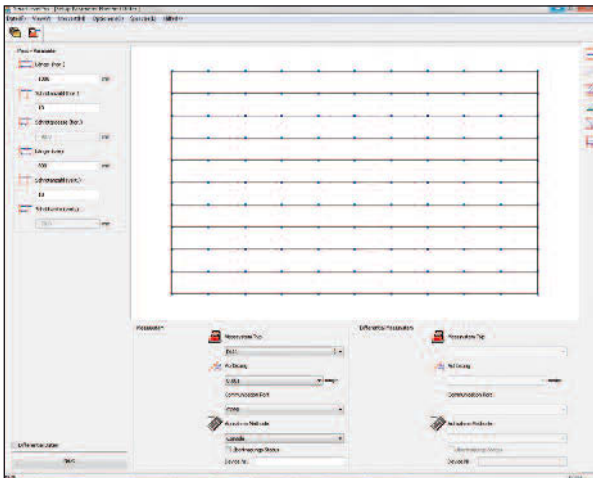



Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH
Mausegatt 19
D-44866 Bochum
Telefon: + 49 (0) 2327 - 9881 - 0
Fax: + 49 (0) 2327 - 9881 - 81
www.statuspro.de
info@statuspro.de

Distributor

